

# JZDX 消弧消谐过电压保护装置

## 使 用 说 明 书

安徽金联电力科技有限公司

## 目录

一、概述.....	1
二、装置适用范围.....	2
三、装置使用环境.....	3
四、装置组成与特点 .....	4
五、装置的基本原理 .....	5
六、装置的基本功能.....	6
七、装置的型号及主要技术参数 .....	7
八、微机控制器操作说明 .....	8
九、安装与调试 .....	9
十、装置的运行、维护与检修 .....	10
十一、包装、运输、贮存 .....	11
十二、质量保证 .....	11
十三、订货须知 .....	12

## 消弧消谐及过电压保护装置

JZDX 消弧消谐及过电压保护装置适用于 3~35 中压电力系统,该产品广泛适用于 3~35KV 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统,能对上述系统中的各类过电压加以限制,有效地提高了上述系统的运行安全性及供电可靠性。

### 一、 现行消弧技术概述

长期以来,我国 3~35KV(含 66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相接地时,非故障相的对地电压将升高到线电压(UL),但系统的线电压保持不变,所以我国国家标准规定,3~35KV(66KV)的电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,因而这类电网的各类电气设备,如变压器、电压/电流互感器、断路器、线路等一次设备的对地绝缘水平,都应满足长期承受线电压而不损坏的要求。

传统观念认为,3~35KV(含 66KV)电网属于中低压的变压配电网,此类电网中的内部过电压的绝对值不高,所以危及电网绝缘安全水平的主要因素不是内部过电压,而是大气过电压(即雷电过电压),因而长期以来采取的过电压保护措施仅是以防止大气过电压对设备的侵害。主要技术措施仅限于装设各类避雷器,避雷器的放电电压为相电压的 4 倍以上,按躲过内部过电压设计,因而仅对保护雷电侵害有效,对于内部过电压不起任何保护作用。

然而,运行经验证明,当这类电网发展到一定规模时,内部过电压,特别是电网发生单相间歇性弧光接地时产生的弧光接地过电压及特殊条件下产生的铁磁谐振过电压已成为这类电网设备安全运行的一大威胁,其中以单

相弧光接地过电压最为严重。

随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造，城市、农村的配电网必定向电缆化发展，系统对地电容电流在逐渐增大，弧光接地过电压问题也日夜严重起来。为了解决上述问题，不少电网采用了谐振接地方式，即在电网中性点装设消弧线圈，当系统发生单相弧光接地时，利用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿，使流经故障点残流减小，从而达到自然熄弧。运行经验表明，虽然消弧线圈对抑制间歇性弧光接地过电压有一定作用，但在使用中也发现消弧线圈存在的一些问题。

- (1) 由于电网运行方式的多样化及弧光接地点的随机性，消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度，且消弧线圈仅仅补偿了工频电容电流，而实际通过接地点的电流不仅有工频电容电流，而且包含大量的高频电流及阻性电流，严重时仅高频电流及阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧。
- (2) 当电网发生断线、非全相、同杆线路的电容耦合等非接地故障，使电网的不对称电压升高，可能导致消弧线圈的自动调节控制器误判电网发生接地而动作，这时将会在电网中产生很高的中性点位移电压，造成系统中一相或两相电压升高很多，以致损坏电网中的其它设备。
- (3) 消弧线圈体积大，组件多，成本高，安装所占场地较大，运行维护复杂。
- (4) 随着电网的扩大，消弧线圈也要随之更换，不利于电网的远景规划。

目前国外对 3~35KV 电网采取中性点直接接地的方式，国内也有少

数地区采取了经小电阻接地的方式，虽然抑制了弧光接地过电压，克服了消弧线圈存在的问题，但却牺牲了对用户供电的可靠性。这种系统发生单相接地时，人为增加短路电流使断路器动作，不论负荷性质及重要性，一律切除故障线路而且也不能分辨出金属性或弧光接地。使并不存在弧光接地过电压危害的金属性接地故障线路也被切除，扩大了停电范围和时间。由于加大了故障电流，对于弧光接地则加剧了故障点的烧损。

## 二、装置的基本功能及特点

1. 能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平，保证了电网及电气设备的绝缘安全。
2. 装置动作速度快，可在 30ms~40ms 之内动作，能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障，抑制弧光接地过电压，防止事故进一步扩大，降低线路的事故跳闸率。
3. 能够快速、有效地消除系统的谐振过电压，防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏，防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。
4. 装置动作后，允许 200A 的电容电流连续通过至少 2 小时以上，用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。
5. 能够准确查找单相接地故障线路，对防止事故的进一步扩大，对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。
6. 由装置的工作原理可知，其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关，因而其保护性能不随不随电网运行方式的改变而改变，大

- 小电网均可使用，电网扩容也没有影响。
7. 本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号，能够替代常规的 PT 柜。
  8. 能够测量系统的单相接地电容电流。
  9. 装置设备简单，体积小，安装、调试方便，即使用变电站，同样适用于发电厂的高压厂用电系统；既适用于新建站，也适用于老电站的改造。
  10. 性价比高，相对于消弧线圈系统而言，性能价格比很高。

### 三、装置主要组成部件及其功能

JZDX 消弧消谐及过电压保护装置组成原理如图 1 所示，其主要有以下六个部件组成：

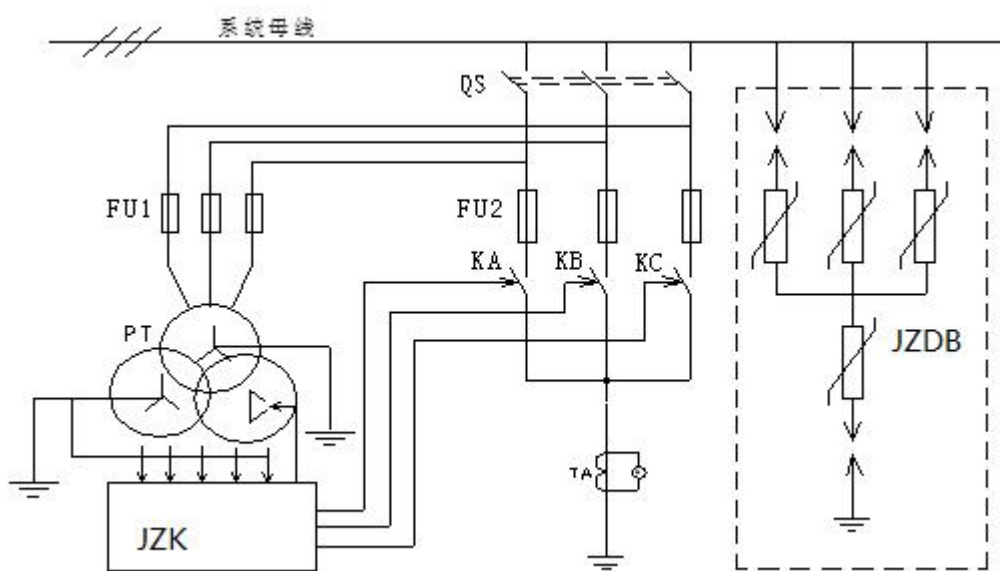


图 1 消弧消谐及过电压保护装置电气原理图

#### 1.大容量 ZNO 非线性元件组成的组合式过电压保护器 JZDB

JZDB 是一种特殊的高能容的氧化锌过电压保护器，与一般的氧化锌避雷器（MOA）相比，具有以下优点：

- (1) JZDB 组合式过电压保护器采用的是大能容的 ZNO 非线性电阻和放电间隙相组合的结构，由于间隙元件与 ZNO 阀片的配合，解决了保护器的荷电率及工频老化问题。
- (2) JZDB 组合式过电压保护器的冲击系数为 1，各种电压波形下的放电电压值相等，不受过电压波形影响，过电压保护值准确，保护性能优良。
- (3) JZDB 组合式过电压保护器采用四星型接法，可将相间过电压大大降低，与常规避雷器相比，相间过电压降低了 60-70%，保护可靠性大大提高。

JZDB 组合式过电压保护器是本装置中限制各类过电压的第一器件，主要用来限制大气过电压和操作过电压。

## 2.可分相控制的高压真空接触器（KA-KC）

这是一种特殊的高压真空交流接触器，其三相分体，各相一端分别接至母线，另一端接地。正常运行时真空开关处于断开状态，受控制器控制而动作，各相之间闭锁，当其中任一相闭合使该相母线接地后，其他两相中的任何一相绝对不会动作闭合。

KA-KC 的作用是，当系统发生弧光接地时，使其由不稳定的弧光接地故障转变成稳定的金属性接地，从而保护了系统中的设备。

## 3.消弧消谐控制器 JZK（核心技术）

消弧消谐控制器是本装置的技术核心部件，它以高抗干扰能力的 PIC 单

片机为核心处理器，核心处理器由两块单片机组成，故障处理速度极快，主要具有以下功能和特点：

- (1) 自动化程度高。控制器的所有功能均为自动执行，无需人工操作，维护和操作简便。
- (2) 抗干扰性能好，可靠性高。控制器采用二次电源技术，可抵御各种电磁干扰,所有接口均采用光/电隔离,可消除电源及一次系统对控制器的干扰,控制器还设置了 Watchdog 自复位电路,可实现装置的自动复位,完全避免了外界的各种电磁干扰。
- (3) 完善的保护功能。由于控制器采用双处理器作为处理单元，所以能同时完成对消弧、消谐的综合控制，而且速度很快。并且装置能够完成堆电压互感器高压保险熔断报警及电压互感器二次电压信号回路故障报警功能。
- (4) 电压测量功能。控制器能对系统的电压进行测量，并以数字形式显示出来。
- (5) 数据远传功能。控制器设有 RS485/232 通讯接口，能将系统的实时故障信息及装置的工作情况上报控制中心。
- (6) 故障记录查询功能。控制器带有存储器，能将系统的故障信息(包括故障类型\故障时间等等信息)长期保存,用户可根据需要查询系统的故障记录。

#### 4.高压限流熔断器 FU2

**高压限流熔断器**是整个装置的后备保护器件，具有以下特殊功能：

- 开断容量大，可达 63KA;
- 开断迅速，开断时间小于 0.3ms;
- 限流效果好，可使故障电流限制在最大短路电流冲击电流的 1/5 以下。
- 开断电弧电压低,在熔断器分断过程中电弧电压很低,并当用于低于额定电压系统时,电弧电压将进一步减小，所以可将 12Kv 的熔断器用于 7.2Kv 系统而没有损坏系统绝缘的危险。

#### 5.电压互感器（PT）

电压互感器可将系统的高压三相信号转变成可供控制器 JZK 处理的三相电压信号（ $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ ）及中性点信号（ $U_o$ ）。

#### 6.高压隔离开关 QS

安装与本装置与电网主母线的连接处，用于本装置安装和维护时的投切。

### 四、装置的基本工作原理

#### ◆ 消弧原理

- (1) 系统发生弧光接地时，控制器 JZK 判断接地的相别及弧光接地类型，同时发出指令使故障相的真空接触器闭合，把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障，故障相的对地电压降为零，原接地故障点的弧光消失，其他两相的对地电压升高至线电压。这种状态是现行运行规程所允许的。
- (2) 真空开关动作后数秒后(根据接地性质不同,动作时间不同)，控制器

JZK 令故障相的真空开关断开，若真空开关断开后，再无弧光接地故障现象，说明这一接地故障是暂时性的，系统恢复正常运行；若真空开关断开后，再次出现弧光接地故障，则控制器 JZK 认定这一故障为永久性弧光接地，此时再次发出指令使故障相的真空开关闭合，JZK 将按照预先设定的程序发出报警信号，告知值班人员故障发生的相别。在真空开关接地点过程中出现的短暂的过电压，由 JZDB 进行限制。


- (3) 故障相真空开关第二次闭合接地后不再分开，只有当故障线路自动或人工切除后，由中央控制室或当地给 JZK 发出复位指令，JZK 收到复位指令后，让故障相真空开关断开，系统恢复正常运行。

### ◆ 消谐原理

本装置采用的是微机二次消谐技术,当系统发生谐振时,控制器 JZK 在 PT 的开口三角绕组瞬间接入大功率的消谐电阻,利用消谐电阻破坏系统的谐振参数,消耗谐振功率,从而消除系统的谐振故障。主要具有以下特点:

- 1、采用的是微机二次消谐技术,响应时间非常快,消谐效果远远优于传统的消谐装置;
- 2、对电压互感器保护绕组(开口三角)的电压输出无任何影响,避免了传统消谐技术影响电压互感器保护绕组电压输出的影响的缺点。

## 五、装置的型号及参数

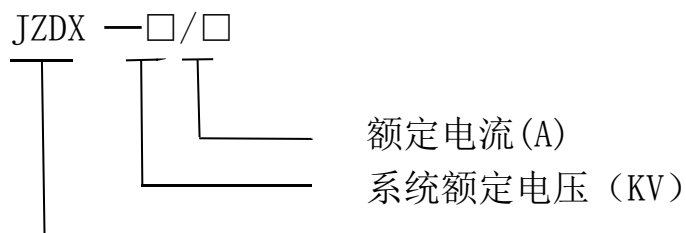

————— 装置代号

装置的额定参数

1. 额定频率：50Hz
2. 额定电压：6 10 35 (KV)
3. 额定电流：10 16 20 31.5 50 63 100 200

## 六、结构、外形及安装尺寸

装置的标准尺寸：800(1000)×1500×2300 (KYN28-12)

也可根据用户要求，特殊生产。

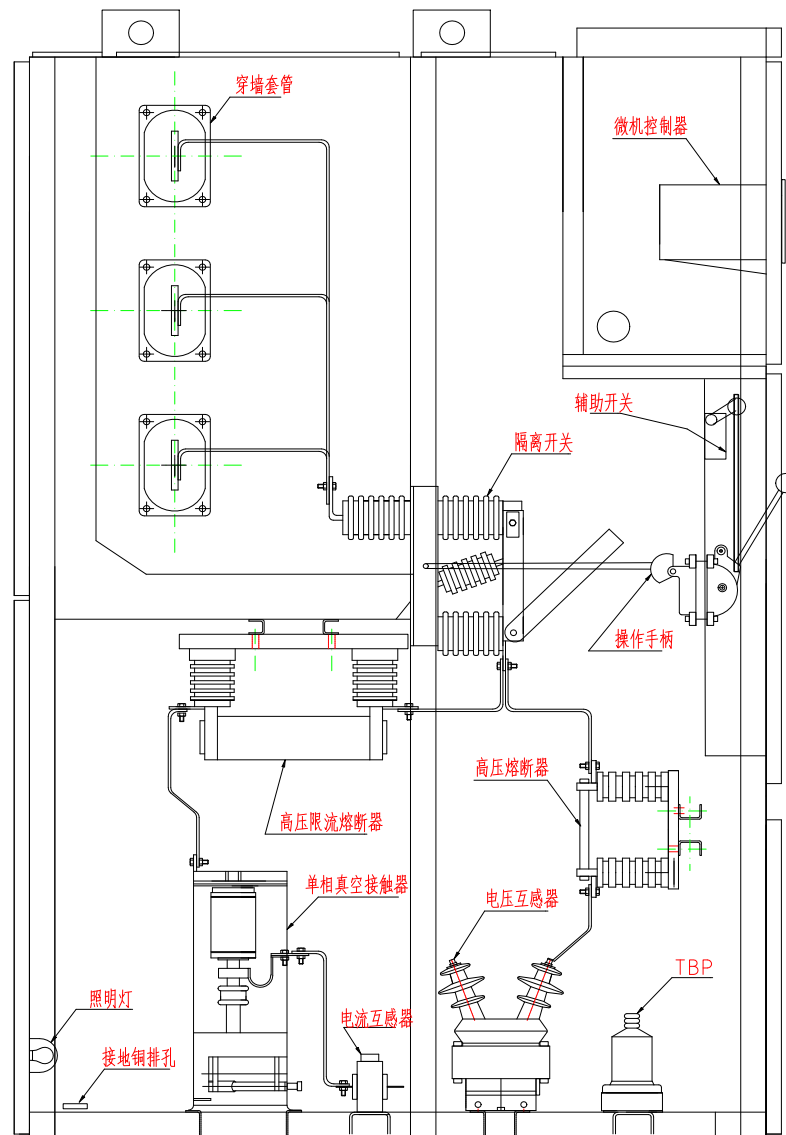


图 2 消弧消谐及过电压保护综合装置结构图(侧视)

## 七、使用环境

1. 环境温度：-30° C~+40° C
2. 海拔高度：海拔 2000m 及以下(2000m 以上需特殊设计)
1. 相对湿度：月平均相对湿度不大于 90%，日平均相对湿度不大于 95%
2. 周围不得有粉尘、煤气、烟气等具有爆炸性的混合物

## 八、包装、运输、储存

1. 一般采用木箱包装。柜体底座应固定在包装箱底板上。
2. 建议不要长距离在三级以下公路运输，必要时可以拆散包装。
3. 不要长期在户外存储，长期不用时，应储存在干燥、通风的户内仓库内。

## 九、安装、调试、维护

1. 本公司负责根据用户的要求进行图纸设计和参数选择，由本公司技术人员组装、调试，设备组装调试完毕后，由专业检测人员检测后方可出厂。设备至现场投运前无需调试，如客户需要我公司为客户提供现场安装及调试服务需订货时说明。
2. 装置运行应由专人负责，操作人员应熟悉控制器的操作方法，每次操作应有记录。
3. 设备正常工作时不需维护和检修，但在受到大的故障电流冲击后必须进行仔细检查，检查熔断器是否损坏，检查接触器触头是否接触良好，进行设备的绝缘耐压试验。

## 十、订货须知

1. 用户订货时应向我公司提供：系统电压等级、电网电容电流、柜体尺寸。
2. 如用户有特殊要求应在订货时提出。
3. 需要其他额外附件或备件，应在订货时注明所需的种类及数量。

## 十一、售后服务

我公司对出产的产品在售后服务方面有以下承诺：

1. 自安发货之日起 18 个月内或现场投运 12 个月内，以先到为准，如因质量问题不能正常使用，无偿为用户更换或维修；
2. 长期以优惠的价格提供备品备件，对产品提供终生维修；
3. 负责对用户进行技术和使用方面的培训。